

トラブルシューティング

サンルーフ: Hollandia 300 DeLuxe Medium/Large
 Hollandia 500
 文書 No.: 2712038AJP
 日付: 2003年12月30日

トラブルシューティング

Hollandia 300 DeLuxe Medium (H300 DL M) 用の注記は、Hollandia 500にも適用されます。

問題点	300		考えられる原因	解決方法
	DL			
	M	L		
ガラスパネルとラバーシールの間から水が漏れる	✓	✓	ラバーシールの汚れ	ラバーシールをきれいにする。 年に最低2回はラバーシールを掃除する。 掃除した後にシリコングリスをラバーシールに塗布する。 シリコングリスはラバーシールが乾燥した状態で塗布する。 ユーザーに原因を連絡する。
	✓	✓	ガラスパネル下面の汚れ	ガラスパネルの下面をきれいにする。 ユーザーに原因を連絡する。
	✓	✓	ルーフ上に水があるときにガラスパネルを開けた / サンルーフを開けて雨の中を走行した / サンルーフが正常に閉まらない	水を取り除く。 サンルーフを開ける前に水滴を取り除く。 ガラスパネルを確実に乾燥させるために約5分間走行する。 ユーザーに原因を連絡する。
	✓	✓	ラバーシールの損傷 凹凸がないかをどうかを確認する	ラバーシールを交換する。
		✓	ハンドルが凹部に納められておらず、そのためガラスパネルが閉じた位置で機械的にロックされていない	水を取り除く。 ユーザーに原因を連絡する。
後側コーナーの片方で、ガラスパネルとラバーシール間から水が漏れる	✓		ガイドインサートの破損 (ガラスパネルが閉まった時に、ガラスパネル後方コーナー部のガイドインサートが、パネルを下方に押し付ける)	ガイドインサートを交換する。

トラブルシューティング

サンルーフ: Hollandia 300 DeLuxe Medium/Large
Hollandia 500

文書 No.: 2712038AJP

日付: 2003年12月30日

	✓	ガラスパネルが後方のシールに接触していない	ガイドスメカニズム、シールおよびガラスホルダーを交換する。
	✓	ロッカースライドの破損 (ガラスパネル後方コーナー部分が9.5mm以上持ち上げられる)	ロッカースライドを交換する。 ガラスパネルを開くことができない場合は、ルーフを開ける際にガラスパネルの後部を押し上げる。

トラブルシューティング

サンルーフ: Hollandia 300 DeLuxe Medium/Large
 Hollandia 500
 文書 No.: 2712038AJP
 日付: 2003年12月30日

問題点	300 DL		考えられる原因	解決方法
	M	L		
シール接合部の水漏れ	✓	✓	継ぎ目部における高さの違いが許容値以上	シールを交換する。
ガラスパネルがチルト位置には動くが、全開位置まで動かない	✓	✓	ガラスパネルの前部がシールに固着している（サンルーフをしばらくの間開いていなかったため）	ラバーシールをきれいにする。 年に最低2回はシールを掃除する。 掃除した後にシリコングリスをシールに塗布する。 シリコングリスはラバーシールが乾燥した状態で塗布する。
ガラスパネルの後部が動かない（またはほとんど動かない）		✓	ロッカースライドの破損	ロッカースライドを交換する。 ガラスパネルを開くことができない場合は、ルーフを開ける際にガラスパネルの後部を押し上げる。
サンルーフがチルト位置から閉まらない	✓		ガイドインサートの破損	ガイドインサートを交換する。
	✓		ヒンジベルトの破損	ガイダンスメカニズムを交換する。
サンルーフの開閉が遅い	✓	✓	ガイダンスメカニズムの汚れ	ガイダンスメカニズムを掃除する。 メンテナンスした後もサンルーフが閉まらない場合は、ガイダンスメカニズムを交換する。
ガラスパネルを動かしたとき、平行にスライドしない	✓		片側のヒンジベルトの破損	ガイダンスメカニズムを交換する。
		✓	ギヤの取り付けミス	ギヤのハウジングを取り付ける。
ガラスパネルがスライド位置で停止する		✓	ストッパーの取り付けミス	ストッパーを正しく取り付け。
	✓		ヒンジベルトの破損	ガイダンスメカニズムを交換する。
	✓	✓	ガイダンスメカニズム内の障害物	障害物を取り除く。
閉じた位置でガラスパネルがフレームに平行ではない		✓	ガラスパネルの調整ミス	ガラスパネルを（赤いボルトで）調整する。

トラブルシューティング

サンプルーフ: Hollandia 300 DeLuxe Medium/Large
 Hollandia 500
 文書 No.: 2712038AJP
 日付: 2003年12月30日

問題点	300		考えられる原因	解決方法
	DL			
	M	L		
リアウィンドデフレクター付近のカタカタ音	✓	✓	ガラスパネルが閉まっているときまたはチルト位置にあるときにウィンドデフレクターがガラスパネルに接触している	ウィンドデフレクターを少し平らになるまで曲げる。
		✓	ロッドスプリングに十分な張力がない	ウィンドデフレクターを取り外し、ロッドスプリングを少し上方へ曲げる。
ガラガラ音またはキーキー音	✓	✓	ルーフ開口部が小さ過ぎる	開口部を広げる。
	✓	✓	引き伸ばしたヘッドライニングが原因の雑音	引き伸ばしたヘッドライニングに詰め物をする。
	✓	✓	ガラスパネルがシールをスライドするときのガラガラ音	シールにシリコングリスを塗布する。
半開位置でガラスパネルがガタガタする		✓	ストッパーの磨耗	新品のストッパーを取り付ける。
ガラスパネルのスライドが遅い	✓	✓	ガイドンスメカニズムの汚れ、またはメカニズムへの注油が必要	ガイドンスメカニズムを掃除する。 ガイドンスメカニズムを潤滑するためにオイルベースまたはテフロンベースの潤滑剤を使用する。
	✓	✓	バッテリー電圧の低下	バッテリー状態を改善する。
モーターは回転するがガラスパネルは動かない	✓	✓	ドライブシャフトの破損	モーターを交換する。
	✓	✓		
ガラスパネルのスライド中またはガラスパネルが後端位置にあるときモーターがガタガタする。	✓	✓	ドライブシャフトが歯車へ十分深く噛み合っていない(ドライブシャフトがモーターの下方に突き出ている)	ルーフを半分開ける。モーターを取り付け直す。ドライブシャフトを下端から上方に押し上げる。
風切り音	✓		ウィンドデフレクターの高さが不適切	高さを調節する。

トラブルシューティング

サンルーフ:	Hollandia 300 DeLuxe Medium/Large Hollandia 500
文書 No.:	2712038AJP
日付:	2003年12月30日
